



Twingo

Kangoo

Clio II

Typ	Unterkapitel	
X06 6 7 8 C D G	10A	11A
X06 H K Y	10A	11A
XC0 6 3 5 T W F	10A	11A
XC0 K Y 1 A	10A	11A
XB0 A Y 6 5 F W	10A	11A
XB1 1 9 Y 0 K	10A	11A
XB2 D	10A	11A

19A WASSERPUMPE

- Motor: **DXX**
- Getriebe: **XXX**

Basisdokumentation:
Heft **Mot. D**

Neue Abdichtung der Wasserpumpe der Motoren D4D - D4F - D7F.


Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei RENAULT S.A.


Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokuments sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere schriftliche Genehmigung von RENAULT S.A. nicht gestattet.

1. Neue Ausführung

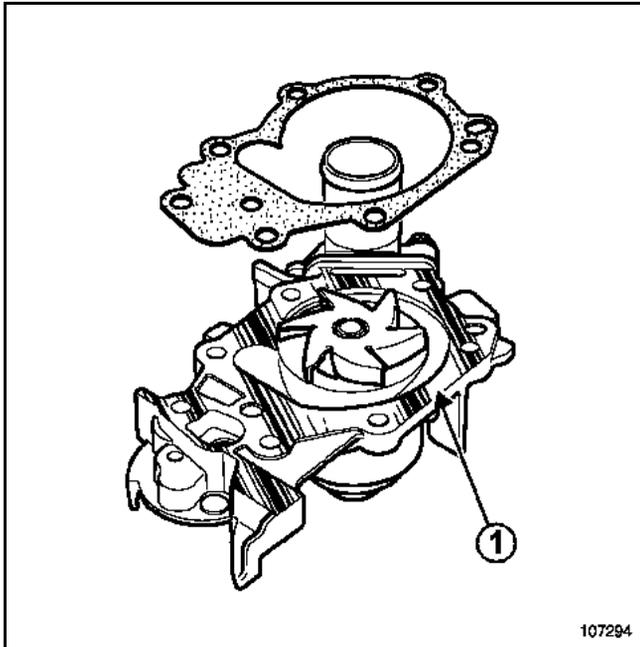


Einen Dichtungsring anbringen, wenn die Dichtfläche der Wasserpumpe eben ist (1).

2. Alte Ausführung

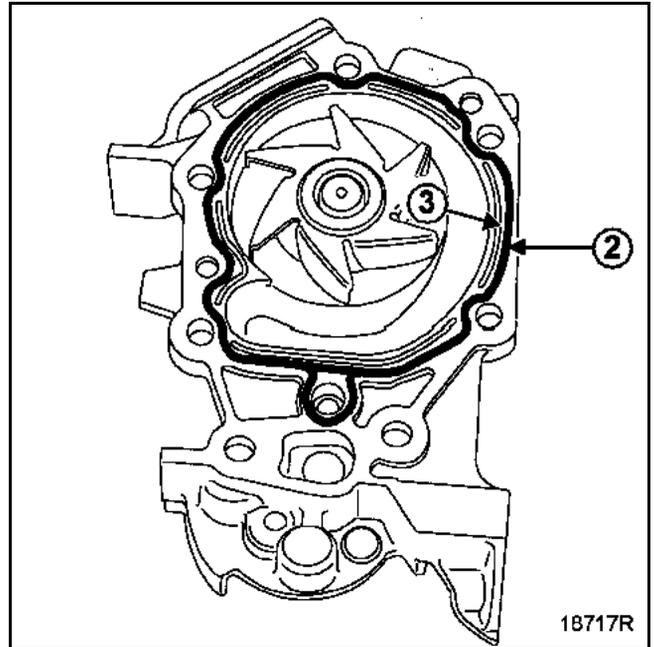

Eine Dichtraupe (2) aus **RHODORSEAL 5661** mit einer Breite von **1,3 mm** gemäß der Zeichnung auftragen, wenn die Dichtfläche der Wasserpumpe über eine Nut (3) verfügt.

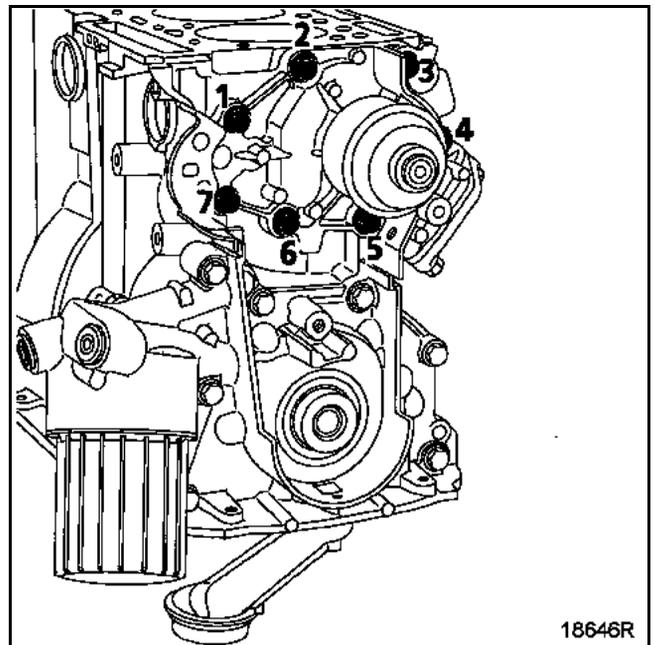

In der vorgeschriebenen Reihenfolge und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment die **Befestigungsschrauben der Wasserpumpe anziehen (0,9 daNm)**.